

# 効果事例1

## 導入目的

ショート不良

#### 製品情報

製品名 : コネクタ部品 樹脂 : LCP 成形機 : 10t 取り数 : 2

金型 : 2プレート

#### ガストース導入内容

購入品:ガストースAタイプ Φ4 1本 スリット幅0.01

導入箇所 :スプルー直下

#### 結 果

	不良率	クリーニング間隔
ガストース導入前	7~8%	3日に1回
ガストース導入後	0%	10日に1回

## まとめ


ガストースの導入前は、1日の生産で20,000個中、 約1400~1600個のショート不良が発生していたが、 ガストース導入後は、ショート不良の発生率が0%に 改善された。

≪1日の生産 20,000個≫


ガストース導入前

ガストース導入後

約1400~1600個のショート 不良が発生(不良率7~8%)

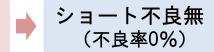

クリーニングも3日に1回で行っていたが、ガストース導入後は、ガス抜きが増えたことでクリーニング間隔が10日に1回まで延び、作業工数や費用が削減できた。

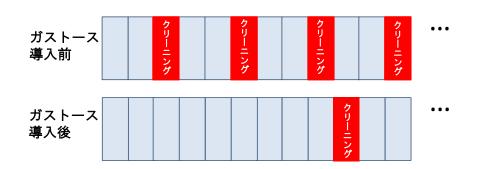

# 効果事例2

#### 導入目的

ソリ不良

#### 製品情報

製品名 : カメラ部品(レンズ) 樹脂 : PC 成形機 : 30t 取り数 : 2

金型 : 2プレート

# ガストース導入内容

購入品 : ガストースΑタイプ Φ5 1本 スリット幅0.03

導入箇所 :スプルー直下

### 結 果

	ソリ	成形条件 (射出圧力)
ガストース導入前	0.3mm	150MPa
ガストース導入後	0.1mm	90MPa

# まとめ

ガストース導入前は、ソリO. 3mm(規格内)だったが、 製品が安定せず、バラつきが生じていた。 ガストース導入後は、射出圧力が150MPaから 90MPaとなり低圧成形が可能になった。

> ガストース導入後
>
>
>  射出圧力 150MPa
>  対ストース導入後
>
>
>  対出圧力 90MPa

懸念していたソリも0. 3mmから0. 1mmに 軽減された。十分なガス抜きができ、低圧成形が可能に なったため、ソリのバラつきも改善され安定した成形が 可能になった。

ガストース導入前

ガストース導入後

0.3mm



0.1mm



# 効果事例3

### 導入目的

① 外観面(シボ)へのガス付着防止

② メンテナンス頻度の軽減

#### 製品情報

製品名 : 自動車内装品 樹脂 : PPS 成形機 : 180t 取り数 : 4

金型 : 2プレート

## ガストース導入内容

購入品 :ガストースAタイプ Φ6 1本 スリット幅0.01

導入箇所 :スプルー直下

購入品:ガストースCタイプ Φ5 4本 スリット幅0.005

導入箇所 :製品部最終充填箇所

#### 結 果

	クリーニング間隔	成形条件 (射出圧力)
ガストース導入前	毎日	130MPa
ガストース導入後	5日に1回	100MPa

# まとめ

≪ガストース導入前≫

外観面へのガス付着がひどく、毎日クリーニングを 行っていた。





#### ≪ガストース導入後≫

スプルー直下でガスを排気したことで、外観面(シボ)の ガス付着が軽減され導入した目的が達成できた。 クリーニングも5日間ノーメンテナンスで連続成形が 可能になった。更に、射出圧力も130MPa→100MPa に下げることができ低圧成形が可能になった。

クリーニング間隔が 5日に1回になり、 メンテ工数の削減が できた。



射出圧力も30MPa下げることができた。

# 効果事例4

# 導入目的

ショート対策

#### 製品情報

製品名 : 自動車部品(バンパー) 樹脂 : PP 成形機 : 1,300t 取り数 : 1

金型: ホットランナー

# ガストース導入内容

購入品: ガストースAタイプ Φ12 5本 スリット幅0.05

導入箇所 :製品部充填箇所及び周辺箇所

## 結 果

	不良率
ガストース導入前	3~4%
ガストース導入後	0%

# まとめ

ガストース導入前

一日の生産 720個中 約20~30個の ショート不良発生 ガストース導入後


一日の生産 720個中ショート不良無し

ガストース導入後は

ショート不良率が3~4%→0%に改善出来た。

更に、ガストースを導入をしたことにより、**ウエルドが 軽減された**。

大型1300tのホットランナー金型でも、ガスが十分に 抜けたため、品質が安定した。

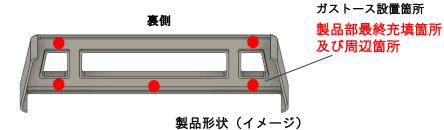



# 効果事例5 ~効果が薄かった事例~

#### 導入目的

気泡改善対策

# 製品情報

製品名 : コネクタ部品 樹脂 : PBT 成形機 : 40t 取り数 : 2

金型 : 2プレート

## ガストース導入内容

:ガストースAタイプ Φ5 2本 スリット0.05 購入品

導入筒所 :ランナー部途中

#### 結果


ガストースをランナー部途中に導入したが、 気泡は改善されなかった。

#### 原因

ガストースを圧力がかからないランナー部の途中に 導入したことで、**ガスがランナーを通過してしまい** 効果が薄かった。

#### 提案

ガストースの設置箇所は、スプルー直下やランナーエンド のような、『圧力がかかる箇所』に導入することで効果が 期待されます。第一優先は、ノズルの先端にガスが集中 するのでスプル一直下から排気します。スプル一直下だけ で排気が足りない場合はランナーエンドからも抜くことで 更に効果的と説明。

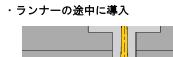



ランナーエンド

・スプルー直下とランナーエンドに導入

圧力がかからない箇所のため効果は薄い。

圧力がかかる箇所なので効果がある。

スプルー直下

# 効果事例6 ~効果が薄かった事例~

## 導入目的

外観不良の改善

### 製品情報

製品名 : 自動車内装部品 樹脂 : PC/ABS

成形機 : 100t 取り数 : 1

金型 :3プレート

# ガストース導入内容

購入品 :ガストースDタイプ Φ5 1本 スリット幅0.03

導入箇所 :コールドスラグウエル(溜り部)

# 結 果

外観不良の改善は見られなかった。

# 原因

ガストースの設置個所には問題はなかったが、 金型のガスベント・エアベントが不足していたため、 ガストースのみではガス抜き効果が発揮できていなかった。

#### 提案

金型の最終充填箇所付近にベントを追加をすることで ガスの排出力が高まり外観不良が改善されることを説明。

